





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Las agujas de disco se utilizan para verificar la posición correcta de las terminales de contactos (láminas de contacto) en las carcasa de los conectores. Al mismo tiempo puede realizarse una prueba de conexión. Solo con la posición correcta se establece un contacto mediante el pin de la aguja de disco.
- Para un contacto óptimo están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros de cabezal, diámetro de disco y longitudes de pines

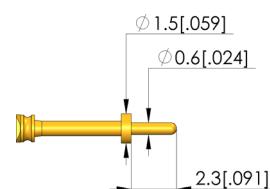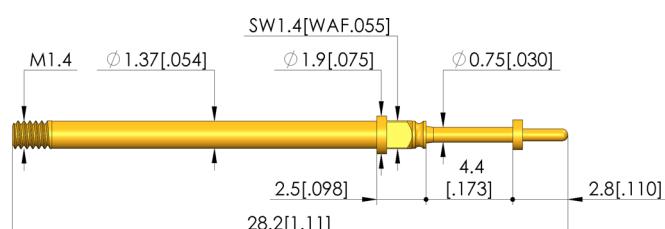

Datos generales

Screw-in torque max.:	3 cNm
Grupo de productos:	Agujas de disco
Subgrupo de productos:	Agujas de disco
Serie:	T-899
Rejilla:	2,54 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Atornillable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Par de apriete de atornillado:	2 – 3 cNm
Casquillo de contacto compatible:	KS-899 M
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	05 Circular (radio completo)
Diámetro de cabezal:	0,6 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe
Altura de cabeza aguja de disco:	2,3 mm
Diámetro disco:	1,5 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (R _i) típica:	20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	28,2 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,37 mm
Carrera máxima:	4,4 mm
Precarga de muelle:	0,45 N
Medida E / dimensión del cuello:	02
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1 N
Carrera de trabajo recomendada:	3,5 mm

Test Probe

T-899 305 060 230 150A1002M


Artículo T-899-0045



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

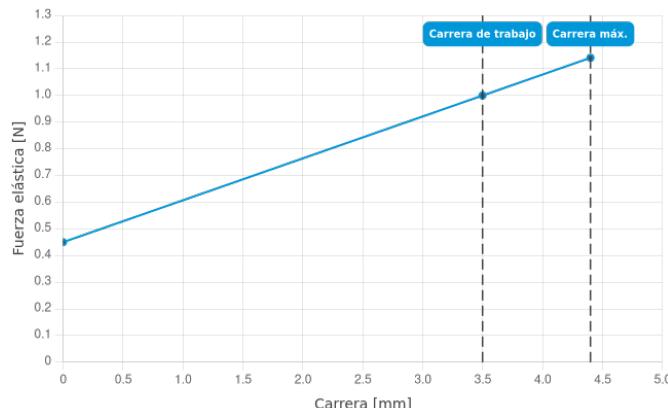

PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



ingun.com